

FLUKE®

787
ProcessMeter™

Bedienungs-Handbuch

April 1997 Rev. 5, 7/17 (German)

© 1997-2017 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

BESCHRÄNKTE GARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Garantie für dieses Fluke-Produkt deckt Material- und Ausführungsdefekte für die Dauer eines Jahres vom Kaufdatum ab. Von dieser Garantie nicht abgedeckt sind Sicherungen, nichtaufladbare Batterien und Schäden, die durch äußere Einwirkungen, eigenes Verschulden, Mißbrauch, abnormale Betriebsbedingungen oder nicht-vorschriftsgemäße Bedienung entstanden sind. Die Wiederverkäufer sind nicht ermächtigt, die beschränkte Garantie im Namen von Fluke auf irgendeine Art zu erweitern. Um während der Garantiedauer Garantieleistungen zu beziehen, muß das defekte Gerät zusammen mit einer Problembeschreibung zum nächsten Fluke-Servicezentrum gesendet werden.

DIESE GARANTIE IST DER EINZIGE UND ALLEINIGE ANSPRUCH DES ERWERBERS. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIEN, AUSGEDRÜCKT ODER STILLSCHWEIGEND ANGENOMMEN - WIE ZUM BEISPIEL DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK - ENTHALTEN. FLUKE IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDLICHE ART VON BESONDEREN, INDIRECTEN UND UNBEABSICHTIGTEN SCHÄDEN ODER VERLUSTEN SOWIE FOLGESCHÄDEN ODER - VERLUSTEN, UNABHÄNGIG DAVON, WIE DIESE ENTSTANDEN SIND. Da einige Länder oder Bundesstaaten den Ausschluß oder die Eingrenzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungs- oder Schadenersatzpflicht nicht zulassen, ist es möglich, daß diese Haftungsbeschränkung keine Gültigkeit hat.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Fluke-Kontaktstellen	1
Sicherheitsinformationen	2
Der Einstieg.....	6
Überblick	7
Messen elektrischer Parameter.....	18
Eingangsimpedanz	18
Bereiche	18
Messen eines Summensignals.....	18
Testen von Dioden	19
Anzeigen des Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerts.....	19
Einsatz von TouchHold (Anzeige festhalten).....	20
Kompensation des Testleiterwiderstands	20
Einsatz der Stromausgabefunktionen.....	21
Stromausgabe	21
Transmittersimulation	23
Wechsel der Stromspanne	23
Konstante mA-Ausgabe.....	25

Manuelle, schrittweise Veränderung der mA-Ausgabe	26
Automatische Rampe für die mA-Ausgabe	27
Einschaltoptionen	28
Batterielebensdauer.....	29
Verwendung des Holsters.....	29
Unterhalt und Pflege	30
Allgemeines	30
Kalibrierung.....	30
Ersetzen der Batterie	30
Ersetzen einer Sicherung.....	32
Wenn das Meßgerät nicht funktioniert.....	33
Ersatz- und Zubehörteile.....	34
Spezifikationen	37

Tabellen

Tabelle	Titel	Seite
1.	Symbole	5
2.	Meßgerätanschlüsse	8
3.	Drehknopfpositionen für Meßfunktionen	10
4.	Drehknopfpositionen für mA-Ausgabe.....	12
5.	Tasten	13
6.	Anzeige	16
7.	Erforderliche Bereiche zum Messen von Summensignalen	18
8.	Konstante mA-Ausgabe: Tastenfunktionen	25
9.	mA-Ausgabe (schrittweise): Tastenfunktionen	26
10.	mA-Werte der 25%-Schritte.....	27
11.	Einschaltoptionen	28
12.	Typische Lebensdauer von Alkalibatterien	29
13.	Ersatzteile.....	35

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Titel	Seite
1.	Fluke 787 ProcessMeter.....	6
2.	Meßgerätanschlüsse	7
3.	Drehknopfpositionen für Meßfunktionen.....	9
4.	Drehknopfpositionen für mA-Ausgabe.....	11
5.	Tasten	13
6.	Elemente der Anzeige	15
7.	Stromausgabe	22
8.	Transmittersimulation	24
9.	Halterung.....	30
10.	Ersetzen der Batterie.....	31
11.	Ersetzen einer Sicherung	33
12.	Ersatzteile.....	36

Einführung

Warnung

Bitte vor Inbetriebnahme des Meßgeräts den Abschnitt "Sicherheitshinweise" lesen.

Das Meßgerät Fluke 787 ProcessMeter™, nachfolgend "Meßgerät" genannt, ist ein batteriebetriebenes Handmeßgerät, das elektrische Parameter mißt und konstanten oder rampenförmigen Strom für das Testen von Prozeßinstrumenten zur Verfügung stellt. Es besitzt alle Eigenschaften eines digitalen Multimeters (DMM), zuzüglich Stromausgabefunktionen.

Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sollte dies der Verkaufsstelle sofort gemeldet werden.

Kontaktieren Sie den zuständigen Fluke-Fachhändler, um sich über das Zubehörangebot für digitale Multimeter zu informieren. Tabelle 13 im hinteren Teil dieses Handbuchs enthält die für Ersatzteilbestellungen erforderlichen Informationen.

Fluke-Kontaktstellen

Wählen Sie eine der folgenden Telefonnummern, um Fluke zu kontaktieren:

- Technischer Support USA: +1-800-44-FLUKE (+1-800-443-5853)
- Kalibrierung/Instandsetzung USA: +1-888-99-FLUKE (+1-888-993-5853)
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65-6799-5566
- China: +86-400-921-0835
- Weltweit: +1-425-446-5500

Oder besuchen Sie die Website von Fluke unter www.fluke.com.

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf <http://register.fluke.com>.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Sicherheitsinformationen

Die am Messgerät und in diesem Handbuch verwendeten Symbole sind in Tabelle 1 gezeigt.

Warnung kennzeichnet Bedingungen und Verfahrensweisen, die für den Anwender gefährlich sind.

Vorsicht kennzeichnet Bedingungen und Verfahrensweisen, die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigen können.

Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Vor Gebrauch des Produkts die Sicherheitsinformationen lesen.
- Das Messgerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist. Vor dem Gebrauch des Messgeräts das Gehäuse untersuchen. Nach Rissen oder herausgebrochenem Kunststoff suchen. Die Isolierung im Bereich der Anschlüsse besonders sorgfältig untersuchen.

- Vor dem Einschalten des Messgeräts sicherstellen, dass die Batteriefachabdeckung geschlossen und eingerastet ist.
- Vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung die Messleitungen vom Messgerät trennen.
- Die Messleitungen bezüglich beschädigter Isolierung und exponiertem Metall untersuchen. Die Kontinuität der Messleitungen prüfen. Vor Gebrauch des Messgeräts beschädigte Messleitungen ersetzen.
- Zuerst immer eine bekannte Spannung messen, um die einwandfreie Funktion des Messgeräts zu prüfen. Wenn Zweifel bestehen, das Messgerät untersuchen lassen.
- Das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosiven Gasen, Dampf oder Staub verwenden. Nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwenden.
- Zum Betrieb des Instruments stets nur eine einzige 9-V-Batterie benutzen und diese sachgemäß ins Gehäuse einsetzen.
- Für Servicearbeiten am Messgerät ausschließlich spezifizierte Ersatzteile verwenden.

- Vor dem Messen von Strom die Sicherung prüfen.
- Die für die vorzunehmenden Messungen entsprechenden Anschlüsse, Funktionen und Messbereiche verwenden.
- Nicht allein arbeiten.
- Bei Messungen des Stroms den Stromkreis vor dem Anschließen des Messgeräts spannungsfrei machen. Das Messgerät immer in Reihe mit dem Stromkreis schalten.
- In explosionsgefährdeten Umgebungen lokale und nationale Sicherheitsvorschriften einhalten.
- Nur Messleitungen verwenden, die die gleichen Spannungs-, Kategorie- und Ampere-Nennwerte aufweisen wie das Messgerät und von einer Sicherheitsbehörde zugelassen sind. Bei Verwendung zusammen mit optionalem Zubehör gilt jeweils die niedrigste Messkategorie der kombinierten Komponenten.
- TouchHold nicht verwenden, um festzustellen, ob eine gefährliche Spannung anliegt. TouchHold kann instabile oder gestörte Messwerte nicht festhalten.
- Zur Vermeidung falscher Ablesungen, die zu Stromschlag oder Verletzungen führen können, die Batterie ersetzen, sobald der Batterieanzeiger (🔋) eingeblendet wird.
- Vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung die Messleitungen vom Messgerät trennen.
- Vor Gebrauch des Messgeräts die Batteriefachabdeckung schließen und verriegeln.
- Zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden am Messgerät nur Sicherungen des vorgeschriebenen Typs 440 mA 1000 V - flinke Sicherung (Fluke-Bestellnummer 943121) einsetzen.
- Die Spezifikation der Messkategorie (CAT) der am niedrigsten spezifizierten Komponente eines Produkts, Messfühlers oder Zubehörs nicht überschreiten.

- **Verwenden Sie den Messfühler TL175 bzw. TP175 nicht in CAT III- oder CAT IV-Umgebungen, bevor die Spitze vollständig ausgefahren und in dem kleinen Fenster die korrekte Klassifizierung zu sehen ist.**
- **Bei Verwendung zusammen mit anderen Geräten oder Zubehör gilt jeweils die niedrigste Messkategorie der kombinierten Komponenten. Ausnahme hierbei ist die Verwendung mit einem AC172 oder AC175.**

⚠ Vorsicht

Zur Vermeidung von Schäden am Produkt oder an der zu testenden Ausrüstung folgende Vorschriften einhalten:

- **Vor dem Messen von Kontinuität oder Widerstand die Stromversorgung unterbrechen und alle Hochspannungskondensatoren entladen.**
- **Die für die jeweilige Anwendung (Messen / Stromausgabe) richtigen Anschlüsse, Funktionen und Bereiche verwenden.**
- **Damit die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden, sollte sich das Gerät jederzeit im Holster befinden.**

Schützen Sie sich, indem Sie folgende Richtlinien befolgen:

- Vorsicht bei Wechsellspannungen über 30V eff. oder 42V Spitze und Gleichspannungen über 60V - derartig hohe Spannungen bedeuten Stromschlaggefahr.
- Beim Einsatz von Testsonden die Finger hinter dem Fingerschutz halten.
- Beim Verbinden zuerst den gemeinsamen, dann den stromführenden Testleiter verbinden. Beim Trennen zuerst den stromführenden, dann den gemeinsamen Testleiter trennen.

Tabelle 1. Symbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG. GEFÄHRLICHE SPANNUNG. Risiko von Stromschlägen.		Sicherung
	WARNUNG. GEFAHR.		Schutzisoliert
	Benutzerdokumentation beachten		Entspricht den relevanten australischen EMV-Normen.
	Wechselstrom (AC - Alternating Current)		Akku
	DC (Gleichstrom)		Erde, Masse
	Wechselstrom oder Gleichstrom		Entspricht den relevanten südkoreanischen EMV-Normen.
	Entspricht den relevanten nordamerikanischen Sicherheitsnormen.		
CAT II	Messkategorie II gilt für Prüf- und Messkreise, die direkt mit der Verwendungsstelle (Netzsteckdosen und Ähnliches) der Niederspannungs-Netzstrominstallation verbunden sind.		
CAT III	Messkategorie III gilt für Prüf- und Messkreise, die mit der Verteilung der Niederspannungs-Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden sind.		
CAT IV	Messkategorie IV gilt für Prüf- und Messkreise, die mit der Quelle der Niederspannungs-Netzstrominstallation des Gebäudes verbunden sind.		
	Dieses Produkt entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht in Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Gerät als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.		


Der Einstieg

Wenn Sie die digitalen Multimeter (DMM) der Fluke 80 Serie bereits kennen, vor Inbetriebnahme des Meßgeräts den Abschnitt "Einsatz der Stromausgabefunktionen" lesen und die Tabellen und Abbildungen im Abschnitt "Überblick" durchsehen.

Wenn Sie keine Erfahrung mit der Fluke 80 Serie oder anderen digitalen Multimetern besitzen, zusätzlich zu dem oben erwähnten Abschnitt den Abschnitt "Messen elektrischer Parameter" lesen.

Dem Abschnitt "Einsatz der Stromausgabefunktionen" folgen Erläuterungen zu Einschalloptionen und Batterie- und Sicherungswechsel.

Die Quick-Reference-Karte bietet eine Übersicht über die Funktionen und Eigenschaften des Meßgeräts.

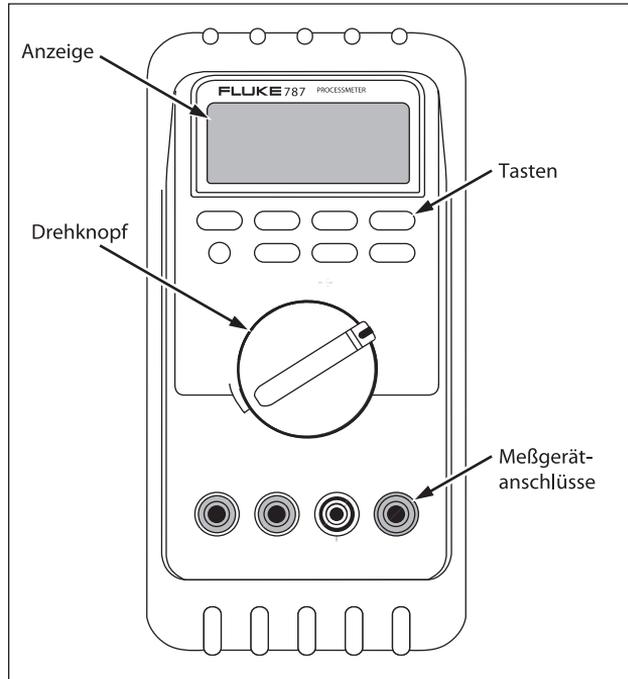

eg014f.eps

Abbildung 1. Fluke 787 ProcessMeter

Überblick

Die folgenden Tabellen und Abbildungen zeigen die Funktionen und Eigenschaften des Meßgeräts, mit denen sich der Benutzer als erstes vertraut machen sollte.

- Abbildung 2 und Tabelle 2 beschreiben die Meßgerätanschlüsse.
- Abbildung 3 und Tabelle 3 beschreiben die Meßfunktionen der ersten fünf Drehknopfpositionen.
- Abbildung 4 und Tabelle 4 beschreiben die Stromausgabefunktionen der letzten beiden Drehknopfpositionen.
- Abbildung 5 und Tabelle 5 beschreiben die Funktionen der Tasten.
- Abbildung 6 und Tabelle 6 erklären alle Elemente der Anzeige.

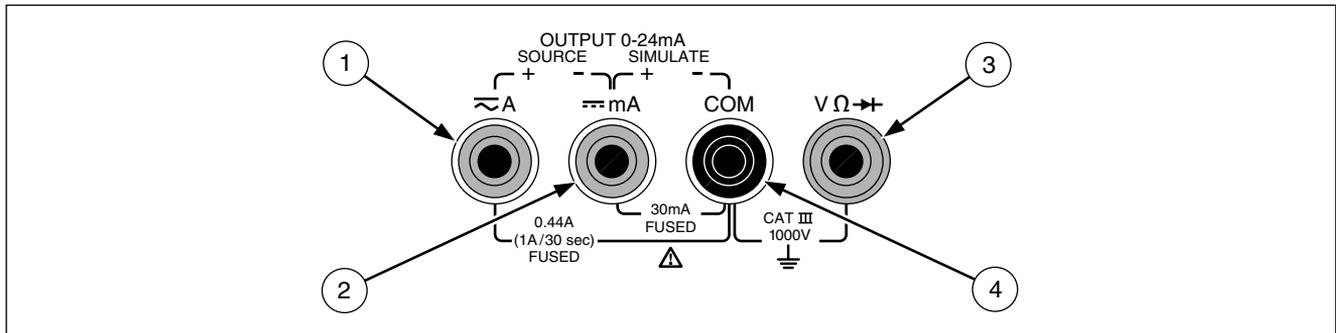


Abbildung 2. Meßgerätanschlüsse

ee001f.eps

Tabelle 2. Meßgerätanschlüsse

Nr.	Anschluß	Meßfunktionen	Stromausgabefunktionen	Transmittersimulationsfunktionen
①	\sphericalangle A	Eingang für Strom bis 440 mA, kontinuierlich (1A bis max. 30 Sekunden). Geschützt mit einer 440 mA-Sicherung.	Ausgang für Gleichstrom bis 24 mA.	
②	≡ mA	Eingang für Strom bis 30 mA. Geschützt mit einer 440 mA-Sicherung.	Gemeinsame Leitung für Gleichstromausgabe bis 24 mA.	Ausgang für Transmittersimulation bis 24 mA (in Serienschaltung, mit externer Schleife).
③	V Ω \rightarrow +	Eingang für Spannung bis 1000V, Ω , Kontinuität und Diodentest.		
④	COM	Gemeinsame Leitung - bei allen Meßfunktionen.		Gemeinsame Leitung für Transmittersimulation bis 24 mA (in Serienschaltung, mit externer Schleife.)

Tabelle 3. Drehknopfpositionen für Meßfunktionen

Nr.	Position	Funktion(en)	Tastenfunktionen
①	OFF	Gerät ausgeschaltet	
②	V ~ Hz	Standard: Wechselspannungsmessung V Hz Frequenzmessung	 Wählt MIN, MAX oder AVG (Durchschnitt) - siehe Seite 18.  Wählt einen festen Bereich (1 Sek. gedrückt halten = autom. Bereich).  Schaltet TouchHold (Anzeige festhalten) ein und aus.  Schaltet die Funktion "Relative Anzeige" ein und aus (setzt einen relativen Nullpunkt).
③	≡ V	Gleichspannungsmessung V	Wie oben.
④	≡ mV	Gleichspannungsmessung mV	Wie oben.
⑤	Ω 	Standard: Widerstandsmessung Ω für Kontinuität BLAU  Test	Wie oben. Ausnahme: beim Diodentest gibt es nur einen Bereich.
⑥	mA A 	<i>Stromführender Testleiter in</i> ~ A: Gleichstrommessung A BLAU wählt Wechselstrom <i>Stromführender Testleiter in</i> ≡ mA: Gleichstrommessung mA	Wie oben. Ausnahme: nur ein Bereich pro Anschluß (Eingang), 30 mA oder 1A.

Tabelle 4. Drehknopfpositionen für mA-Ausgabe

Nr.	Position	Standardfunktion	Tastenfunktionen
①	OUTPUT ◆ mA	<i>Testleiter in</i> SOURCE: Ausgabe 0% mA <i>Testleiter in</i> SIMULATE: Verbrauch 0% mA	% STEP ▲ oder ▼: Erhöht oder verringert die Ausgabe - 25%-Schritte COARSE ▲ oder ▼: Erhöht oder verringert die Ausgabe um 0,1 mA FINE ▲ oder ▼: Erhöht oder verringert die Ausgabe um 0,001 mA
②	OUTPUT mA 	<i>Testleiter in</i> SOURCE: Ausgabe 0% -100%-0% langsame Rampe (∧) <i>Testleiter in</i> SIMULATE: Verbrauch 0% -100%-0% langsame Rampe (∧)	BLAU schaltet zum jeweils nächsten Rampenmodus: <ul style="list-style-type: none"> • Sich schnell wiederholende Rampe 0% -100% - 0% (∧ in der Anzeige). • Sich wiederholende 25%-Schrittrampe 0% -100% - 0% (└┘ in der Anzeige). • Sich langsam wiederholende Rampe 0% -100% - 0% (∧ in der Anzeige).

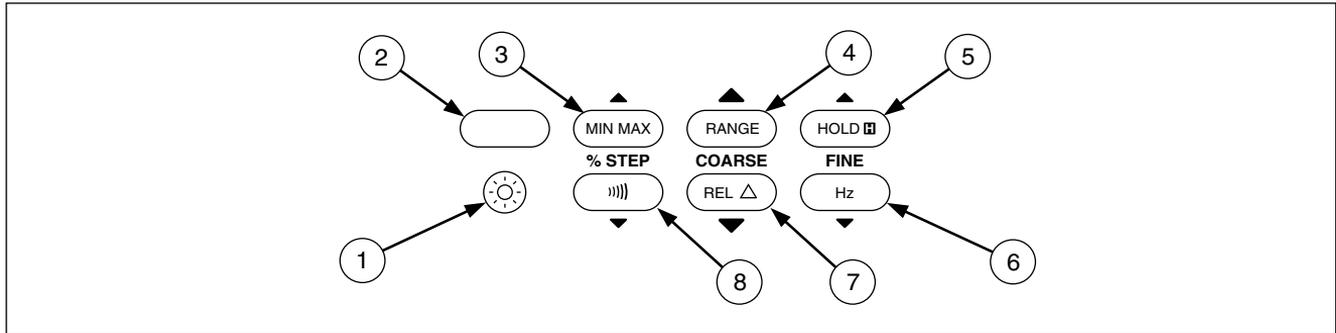


Abbildung 5. Tasten

ee003f.eps

Tabelle 5. Tasten

Nr.	Taste	Funktion(en)
①		Schaltet Hintergrundbeleuchtung ein und aus.
②	 (BLAU)	<p>Drehknopf auf Position mA A und Testleiter am Anschluß A: schaltet zwischen den Funktionen Wechselstrommessung A und Gleichstrommessung A hin und her.</p> <p>Drehknopf auf Position Ω : Wählt Funktion Diodentest ().</p> <p>Drehknopf auf Position OUTPUT mA schaltet zum jeweils nächsten Rampenmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sich langsam wiederholende Rampe 0% -100% - 0% (in der Anzeige). • Sich schnell wiederholende Rampe 0% -100% - 0% (in der Anzeige). • Sich wiederholende 25%-Schrittrampe 0% -100% - 0% (in der Anzeige).

Tabelle 5. Tasten (Forts.)

Nr.	Taste	Funktion(en)
③	  % STEP	<i>Messen:</i> Wählt MIN, MAX oder AVG (Durchschnitt) - siehe Seite 18. <i>mA-Ausgabe:</i> Erhöht die mA-Ausgabe - nächster 25%-Schritt.
④	  COARSE	<i>Messen:</i> Wählt einen festen Bereich (1 Sek. gedrückt halten = automatischer Bereich). <i>mA-Ausgabe:</i> Erhöht Ausgabe um 0,1 mA.
⑤	  FINE	<i>Messen:</i> Schaltet "TouchHold (Anzeige festhalten)" bzw. "MIN-MAX-Aufzeichnung" ein und aus. <i>mA-Ausgabe:</i> Erhöht Ausgabe um 0,001 mA.
⑥	FINE  	<i>Messen:</i> Wechselt von Frequenzmessung zu Wechselstrommessung V. <i>mA-Ausgabe:</i> Verringert Ausgabe um 0,001 mA.
⑦	COARSE  	<i>Messen:</i> Schaltet die relative Anzeige ein und aus (setzt einen relativen Nullpunkt). <i>mA-Ausgabe:</i> Verringert Ausgabe um 0,1 mA.
⑧	% STEP  	<i>Messen:</i> Wechselt von Widerstandsmessung Ω zur Kontinuitätsfunktion. <i>mA-Ausgabe:</i> Verringert die mA-Ausgabe - nächster 25%-Schritt.

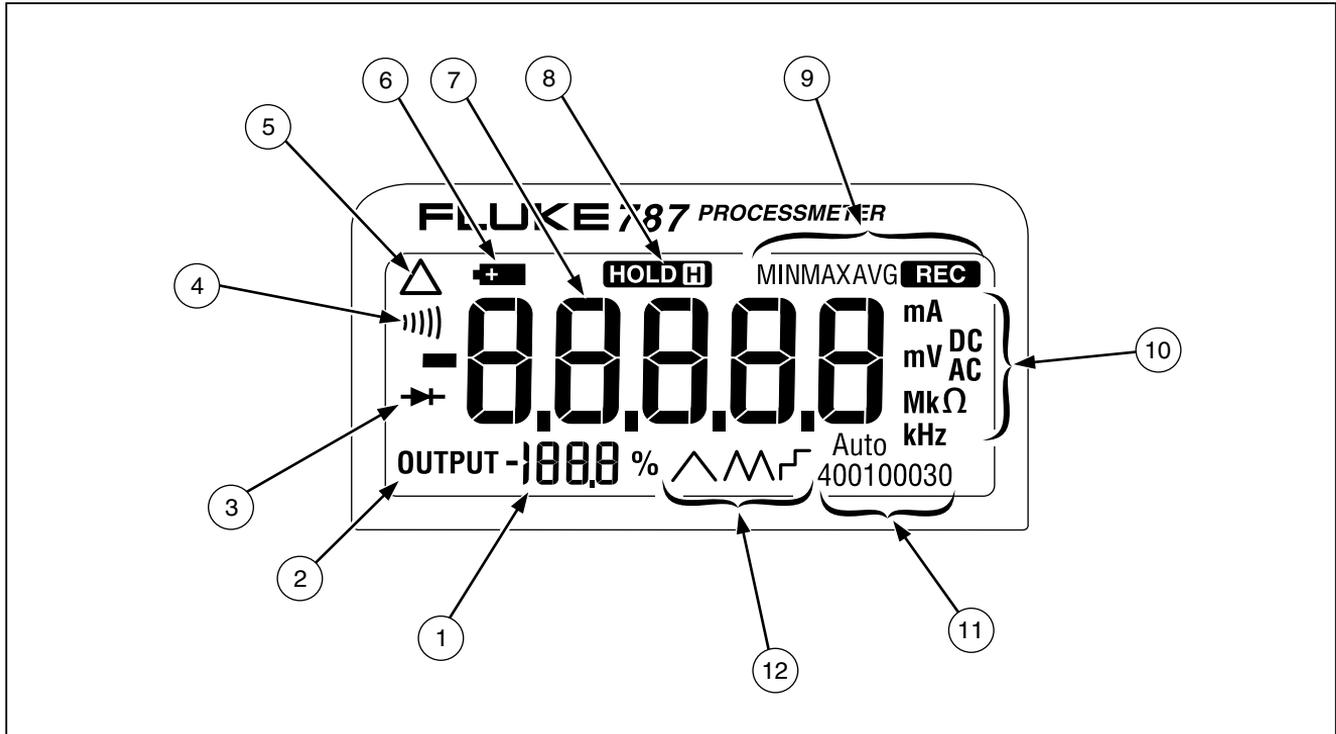


Abbildung 6. Elemente der Anzeige

ee004f.eps

Tabelle 6. Anzeige

Nr.	Element	Bedeutung
①	Prozentanzeige	Zeigt die gemessenen Werte bzw. den Stromausgabepegel in % an - Skala 0-20 mA oder 4-20 mA (Skalenwahl via Einschaltoption).
②	OUTPUT	Leuchtet, wenn mA-Ausgabe aktiv ist (als Quelle oder Transmittersimulation).
③		Leuchtet, wenn die Diodentestfunktion aktiviert ist.
④))))	Leuchtet, wenn die Kontinuitätsfunktion aktiviert ist.
⑤	△	Leuchtet, wenn die Option Relative Anzeige aktiviert ist.
⑥		Leuchtet, wenn die Batterieladung gering ist.
⑦	Numerische Anzeige	Eingangs- oder Ausgabewerte.
⑧		Leuchtet, wenn TouchHold (Anzeige festhalten) aktiviert ist.
⑨	MINMAXAVG 	<p>Statusanzeiger für MIN-MAX-Aufzeichnung:</p> <p>MIN bedeutet, daß der minimal gemessene Wert in der Anzeige steht.</p> <p>MAX bedeutet, daß der maximal gemessene Wert in der Anzeige steht.</p> <p>AVG bedeutet, daß der für die Periode seit Beginn der Aufzeichnung durchschnittlich gemessene Wert in der Anzeige steht. (Die Aufzeichnungsdauer kann ungefähr 35 Stunden betragen.)</p> <p> bedeutet, daß die MIN-MAX-Aufzeichnung aktiviert ist.</p>

Tabelle 6. Anzeige (Forts.)

Nr.	Element	Bedeutung
⑩	mA, DC, mV, AC, M oder kΩ, kHz	Zeigt die zum angezeigten numerischen Wert gehörende Einheit (AC = Alternate Current = Wechselstrom --- DC = Direct Current = Gleichstrom).
⑪	Auto 400100030	Statusanzeiger Bereich: Auto bedeutet, daß die automatische Bereichswahl aktiviert ist. Der numerische Wert und die Einheit zeigen den aktiven Bereich an.
⑫	∧ ∞ ⌋	Bei Rampenfunktionen (mA- oder 25%-Schrittrampe) erscheint einer der folgenden Anzeiger (Drehknopfposition mA $\left(\begin{smallmatrix} \wedge \\ \infty \\ \lrcorner \end{smallmatrix}\right)$): ∧ bedeutet sich langsam wiederholende Rampe 0% - 100% - 0%. ∞ bedeutet sich schnell wiederholende Rampe 0% - 100% - 0%. ⌋ bedeutet sich wiederholende 25%-Schrittrampe.

Messen elektrischer Parameter

Die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Messen lautet:

1. Testleiter an den richtigen Meßgerätschlüssen einstecken.
2. Meßfunktion mit Hilfe des Drehknopfs wählen.
3. Testsonde an zu testende Punkte anlegen.

Eingangsimpedanz

Bei Spannungsmeßfunktionen beträgt die Eingangsimpedanz 10 M Ω - weitere Informationen, siehe Abschnitt "Spezifikationen".

Bereiche

Ein Meßbereich bestimmt, bis zu welchem Maximalwert das Meßgerät messen soll. Die meisten Meßfunktionen des Meßgeräts unterstützen mehr als einen Bereich (siehe Spezifikationen).

Die Wahl des richtigen Bereichs ist bedeutend:

- Wenn der Bereich zu tief liegt, wird der Anzeiger **OL** (Overload/Überlast) eingeblendet.
- Wenn der Bereich zu hoch liegt, erfolgt die Meßwertanzeige nicht mit der höchstmöglichen Genauigkeit.

Das Meßgerät wählt standardmäßig automatisch den tiefsten Bereich, mit dem das eingespeiste Signal gemessen werden kann (angezeigt durch den Anzeiger

"Auto"). Um den aktuellen Bereich dauerhaft auszuwählen, d.h. zu verriegeln, **RANGE** drücken. Jedes weitere Drücken auf **RANGE** wählt den nächsthöheren Bereich.

Wenn der Bereich verriegelt ist, wird die automatische Bereichswahl durch das Wechseln der Meßfunktion oder durch 1 Sekunde dauerndes Gedrückthalten von **RANGE** wieder eingeschaltet.

Messen eines Summensignals

Zum Messen einer Wechselspannung oder Frequenz mit einer Gleichstrom-Vorspannung muß der in Tabelle 7 angegebene Bereich manuell gewählt werden, da der Eingang gleichstromgekoppelt ist. Beispiel: Zum Messen von 100 mV Wechselspannung bei überlagerten 20 V Gleichstrom wird der Bereich 4 V gewählt.

Tabelle 7. Erforderliche Bereiche zum Messen von Summensignalen

Bereich (Wechselstrom)	Max. zulässig Wechselstrom + Gleichstrom
400,00 mV	3 V
4,000 V	30 V
40,00 V	300 V
400,0 V	400 V
1000 V	1000 V

Testen von Dioden

Die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Testen von Dioden lautet:

1. Den roten Testleiter in den Anschluß $V \Omega \rightarrow \text{||}$ und den schwarzen Testleiter in den Anschluß COM stecken.
2. Den Drehknopf auf $\Omega \rightarrow \text{||}$ drehen.
3. Die Taste BLAU drücken, so daß das Symbol $\rightarrow \text{||}$ eingeblendet wird.
4. Die rote Testsonde an die Anode und die schwarze Testsonde an die Kathode (bandseitig) anlegen. Das Meßgerät sollte nun die entsprechende Absenkung der Diodenspannung anzeigen.
5. Die Testsonden umkehren. Das Meßgerät sollte nun den Anzeiger OL einblenden und damit hohe Impedanz anzeigen.
6. Die Diode ist gut, wenn sie die in den Arbeitsschritten 4 und 5 beschriebenen Tests besteht.

Anzeigen des Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerts

Die MIN-MAX-Aufzeichnung speichert den niedrigsten und den höchsten der gemessenen Werte und berechnet laufend den Durchschnittswert aller Meßwerte.

$\overline{\text{MIN MAX}}$ drücken, um die MIN-MAX-Aufzeichnung zu aktivieren. Die gespeicherten Werte bleiben erhalten, bis entweder das Meßgerät ausgeschaltet, die Funktion gewechselt oder die MIN-MAX-Aufzeichnung deaktiviert wird. Wenn ein neuer Maximal- oder Minimalwert gemessen wird, ertönt ein Signalton. Die Optionen "Automatisches Abschalten" und "Automatische Bereichswahl" werden während der MIN-MAX-Aufzeichnung deaktiviert.

Wiederholtes Drücken von $\overline{\text{MIN MAX}}$ zeigt der Reihe nach die Werte MAX, MIN und AVG (Durchschnitt) an. 1 Sekunde langes Gedrückthalten von $\overline{\text{MIN MAX}}$ bewirkt, daß die gespeicherten Werte gelöscht werden und der Modus verlassen wird.

Wenn die MIN-MAX-Aufzeichnung mehr als 40 Stunden aktiviert bleibt, kann das Meßgerät die Minimal- und Maximalwertaufzeichnung weiterhin vornehmen, die laufende Berechnung des Durchschnittswerts bleibt jedoch aus, und der angezeigte Durchschnittswert ändert nicht mehr.

Die MIN-MAX-Aufzeichnung kann durch Drücken von $\overline{\text{HOLD}}$ zwischenzeitlich deaktiviert und durch nochmaliges Drücken von $\overline{\text{HOLD}}$ wieder aktiviert werden.

Einsatz von TouchHold (Anzeige festhalten)

Hinweis

Die MIN-MAX-Aufzeichnung muß beim Einsatz von TouchHold deaktiviert sein.

Warnung

Stromschläge vermeiden: TouchHold nicht für die Bestimmung, ob gefährliche Spannungen vorliegen, einsetzen. TouchHold kann instabile oder gestörte Pegel nicht festhalten.

Mit TouchHold® hält das Meßgerät jeden neuen, einen stabilen Zustand darstellenden Meßwert fest, indem es die Anzeige einfriert (ausgenommen bei der Funktion Frequenzmessung).  drücken, um TouchHold zu aktivieren. Mit dieser Eigenschaft können Meßwerte auch dann festgehalten werden, wenn die Beobachtung der Meßgeräteeanzeige schwierig ist. Das Meßgerät erzeugt beim Auftreten eines neuen, einen stabilen Zustand darstellenden Meßwerts einen Signalton und aktualisiert die Anzeige.

Kompensation des Testleiterwiderstands

Mit der Option "Relative Anzeige" ( in der Anzeige) kann veranlaßt werden, daß der aktuell gemessene Wert als Nullpunkt gesetzt wird. Diese Eigenschaft eignet sich zum Beispiel beim Messen von Ω für die Kompensation des Testleiterwiderstands.

Die Meßfunktion Ω wählen, die Testsonden zusammenführen und dann  drücken. Bei den nun angezeigten Meßwerten ist der Testleiterwiderstand bereits subtrahiert; diese Darstellung bleibt erhalten, bis  wieder gedrückt oder die Funktion gewechselt wird.

Einsatz der Stromausgabefunktionen

Das Meßgerät liefert für das Testen von 0-20 mA- und 4-20 mA-Stromschleifen konstanten oder rampenförmigen (kontinuierlich und schrittweise) Strom. Zur Wahl stehen die Funktionen Stromausgabe, mit welcher das Meßgerät Strom liefert, und Transmittersimulation, in welcher das Meßgerät den Strom einer extern versorgten Stromschleife reguliert.

Stromausgabe

Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn die Testleiter, wie in Abbildung 7, in die Anschlüsse SOURCE

+ und – eingesteckt werden. Die Funktion Stromausgabe immer verwenden, wenn Strom in einen passiven Stromkreis, wie zum Beispiel eine externe Stromschleife ohne Versorgung, eingespeist werden soll. Dieser Betriebsmodus verbraucht mehr Batteriestrom als die Transmittersimulation, die daher wenn immer möglich eingesetzt werden sollte.

Der Ausgabe- und der Simulationsmodus erzeugen dieselben Anzeigen. Die Modusunterscheidung kann aufgrund des verwendeten Meßgerätanschlußpaars erfolgen.

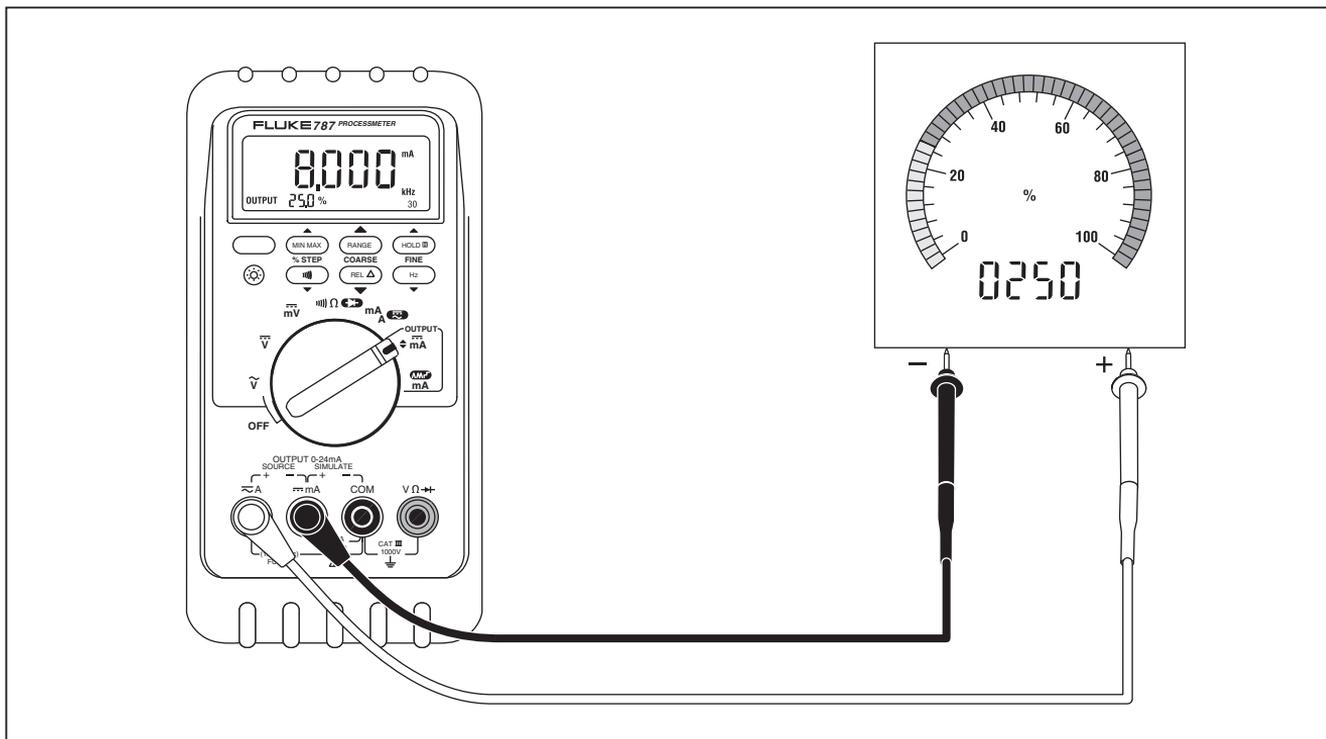


Abbildung 7. Stromausgabe

ee010f.eps

Transmittersimulation

Mit dieser Funktion simuliert das Meßgerät einen Stromschleifentransmitter. Den Simulationsmodus einsetzen, wenn die zu testende Stromschleife in Serie mit einer externen Gleichstromversorgung von 24 bis 30V geschaltet ist.

⚠ Vorsicht

Den Drehknopf auf eine mA-Ausgabefunktionen stellen, BEVOR die Testleiter mit einer Stromschleife in Kontakt gebracht werden, da sonst eine niedrige Impedanz anderer Drehknopfpositionen in die Schleife eingespeist werden und in der Schleife bis zu 50 mA Stromstärke verursachen könnte.

Diese Simulationsfunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Testleiter, wie in Abbildung 8, in die Anschlüsse SIMULATE + und – eingesteckt werden. Dieser Betriebsmodus verbraucht weniger Batteriestrom als die Stromausgabefunktion und sollte daher wenn immer möglich an deren Stelle eingesetzt werden.

Der Ausgabe- und der Simulationsmodus erzeugen dieselben Anzeigen. Die Modusunterscheidung kann aufgrund des verwendeten Meßgerätanschlußpaars erfolgen.

Wechsel der Stromspanne

Es gibt für die Spanne der Stromausgabe zwei Einstellungen (Überbereich bis 24 mA):

- 4 mA = 0%, 20 mA = 100% (Voreinstellung)
- 0 mA = 0%, 20 mA = 100%

Um herauszufinden, welche Spanne aktiviert ist, die Anschlüsse OUTPUT SOURCE + und – kurzschließen, den Drehknopf auf Position OUTPUT \blacklozenge mA drehen und den 0%-Ausgabepegel beobachten.

Wechsel der Stromspanne bzw. Speicherung der Einstellung im nicht-flüchtigen Speicher (bleibt auch erhalten, wenn die Stromzufuhr abgeschaltet wird):

1. Das Meßgerät ausschalten.
2. Die Taste **RANGE** beim Drehen des Drehknopfs in die Position OUTPUT \blacklozenge mA gedrückt halten.
3. Mindestens 2 Sekunden warten und dann die Taste **RANGE** loslassen.

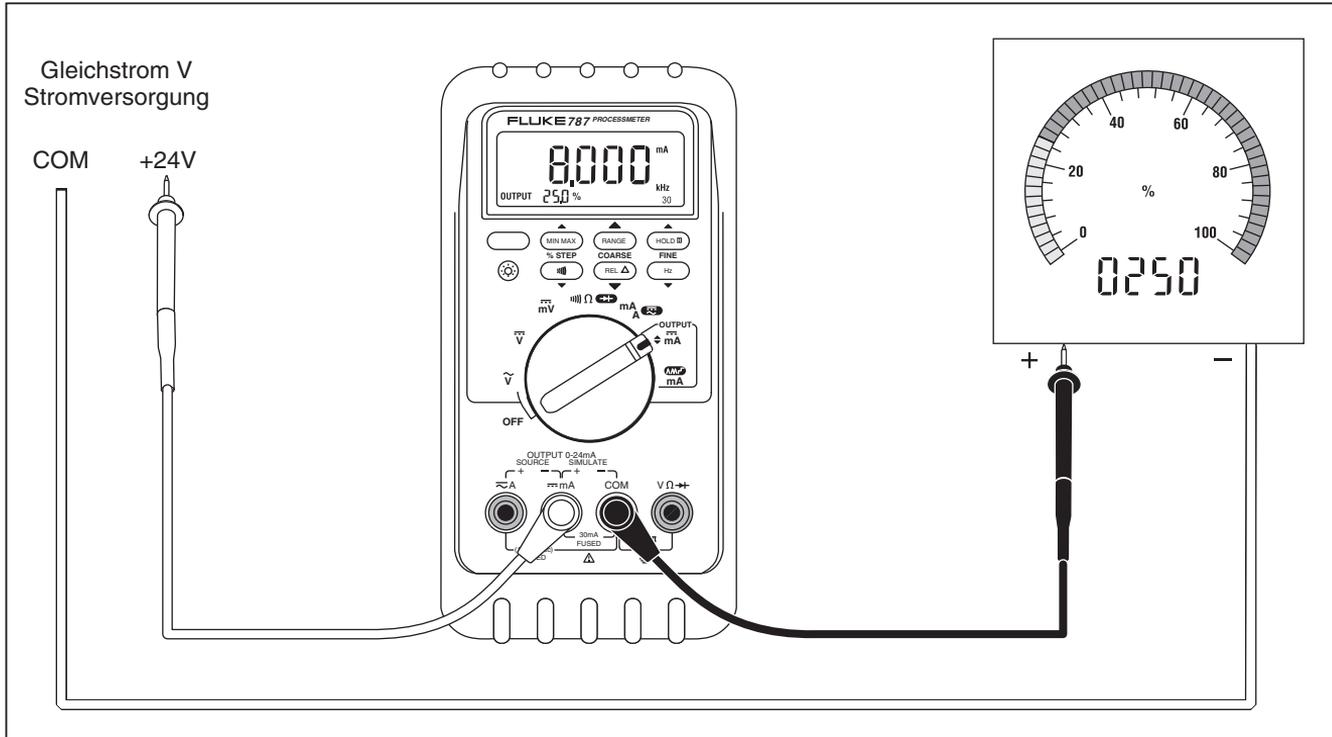


Abbildung 8. Transmittersimulation

eg011f.eps

Konstante mA-Ausgabe

Wenn sich der Drehknopf auf Position OUTPUT \blacklozenge mA befindet und die Anschlüsse OUTPUT mit einer angemessenen Last verbunden sind, erzeugt das Meßgerät konstanten (mA) Gleichstrom. Das Meßgerät beginnt die Stromausgabe oder Transmittersimulation bei 0%. Die Anpassung der Stromstärke erfolgt mit den Druckknöpfen - siehe Tabelle 8.

Die Wahl der Funktion (Stromausgabe oder Transmittersimulation) erfolgt indirekt, indem die Testleiter entweder an den Meßgerätanschlüssen SOURCE oder SIMULATE eingesteckt werden.

Wenn das Meßgerät die eingestellte Stromstärke nicht liefern kann, da die Last zu hoch oder die Schleifenspannung zu niedrig ist, werden an Stelle der numerischen Anzeige Bindestriche (-----) eingeblendet. Sobald die Impedanz zwischen den SOURCE-Anschlüssen niedrig genug ist, nimmt das Meßgerät die Stromausgabe wieder auf.

Hinweis

Die auf der nächsten Seite beschriebenen STEP-Tasten können benutzt werden, wenn das Meßgerät konstanten Strom ausgibt. Die STEP-Tasten schreiten zum jeweils nächsten 25%-Vielfachen.

Tabelle 8. mA-Ausgabe: Tastenfunktionen

Taste	Funktion
▲ RANGE COARSE	Erhöhen um 0,1 mA
▲ HOLD \square FINE	Erhöhen um 0,001 mA
FINE Hz ▼	Verringern um 0,001 mA
COARSE REL \triangle ▼	Verringern um 0,1 mA

Manuelle, schrittweise Veränderung der mA-Ausgabe

Wenn sich der Drehknopf auf Position OUTPUT \blacklozenge mA befindet und die Anschlüsse OUTPUT mit einer angemessenen Last verbunden sind, erzeugt das Meßgerät konstanten (mA) Gleichstrom. Das Meßgerät beginnt die Stromausgabe oder Transmittersimulation bei 0%. Die Anpassung der Stromstärke, in 25%-Schritten nach unten oder nach oben, erfolgt mit den Druckknöpfen - siehe Tabelle 9. Tabelle 10 zeigt die mA-Werte aller 25%-Vielfachen.

Die Wahl der Funktion (Stromausgabe oder Transmittersimulation) erfolgt indirekt, indem die Testleiter entweder an den Meßgerätanschlüssen SOURCE oder SIMULATE eingesteckt werden.

Wenn das Meßgerät die eingestellte Stromstärke nicht liefern kann, da die Last zu hoch oder die Schleifenspannung zu niedrig ist, werden an Stelle der numerischen Anzeige Bindestriche (----) eingeblendet. Sobald die Impedanz zwischen den SOURCE-Anschlüssen niedrig genug ist, nimmt das Meßgerät die Stromausgabe wieder auf.

Hinweis

Die auf der vorangegangenen Seite beschriebenen Tasten COARSE und FINE können auch beim manuellen, schrittweisen Verändern der Stromstärke benutzt werden.

**Tabelle 9. mA-Ausgabe (schrittweise):
Tastenfunktionen**

Taste	Funktion
	Geht zum nächsthöheren 25%-Schritt
	Geht zum nächsttieferen 25%-Schritt

Tabelle 10. mA-Werte der 25%-Schritte

Schritt	mA-Werte (für beide Stromspannen)	
	4 bis 20 mA	0 bis 20 mA
0%	4,000 mA	0,000 mA
25%	8,000 mA	5,000 mA
50%	12,000 mA	10,000 mA
75%	16,000 mA	15,000 mA
100%	20,000 mA	20,000 mA
125%	24,000 mA	
120%		24,000 mA

Automatische Rampe für die mA-Ausgabe

Automatische Rampen ermöglichen die kontinuierliche Anwendung eines rampenförmigen Stroms auf einen Transmitter, dabei bleiben die Hände für das Testen der Transmitterreaktion frei. Die Wahl der Funktion (Stromausgabe oder Transmittersimulation) erfolgt indirekt, indem die Testleiter entweder an den Meßgerätanschlüssen SOURCE oder SIMULATE eingesteckt werden.

Wenn sich der Drehknopf auf Position OUTPUT mA  befindet, erzeugt das Meßgerät eine sich kontinuierlich wiederholende Rampe (0% - 100% - 0%). Zur Wahl stehen folgende drei Wellenformen:

-  0% - 100% - 0% Langsame 40-Sekunden-Rampe, (Standard)
-  0% - 100% - 0% Schnelle 15-Sekunden-Rampe
-  0% - 100% - 0% 25%-Schritt-Rampe, pausiert bei jedem Schritt 5 Sekunden lang. Schrittliste in Tabelle 9.

Die Rampenzeiten sind nicht veränderbar. Die Wahl der Wellenform erfolgt durch Drücken der Taste BLAU.

Hinweis

Automatische Rampen können durch Drehen des Drehknopfs auf Position  jederzeit angehalten werden - dann die Tasten COARSE, FINE und % STEP verwenden, um den mA-Wert anzupassen.

Einschloptionen

Um eine Einschloption zu aktivieren, die entsprechende Taste gemäß Tabelle 11 beim Drehen des Drehknopfs von der OFF-Position auf eine beliebige andere Position gedrückt halten; dann mindestens 2 Sekunden lang warten, bevor die Taste losgelassen wird. Das Meßgerät bestätigt die Aktivierung einer Einschloption mit einem Signalton.

Die Stromspanneneinstellung bleibt auch erhalten, wenn das Meßgerät ausgeschaltet wird. Die anderen Einschloptionen müssen bei Bedarf in jeder Sitzung neu gesetzt werden.

Durch gleichzeitiges Gedrückthalten von mehreren Tasten (beim Drehen des Drehknopfs) können mehrere Einschloptionen aktiviert werden.

Tabelle 11. Einschloptionen

Option	Taste	Standard-einstellung	Funktion
Wechsel der Stromspanne (0%-Einstellung)		Letzte Einstellung	Wechselt die Spanne durch Umschalten der 0%-Einstellung (0 oder 4 mA).
Deaktivieren der Signaltoneausgabe		Aktiviert	Unterdrückt die Ausgabe akustischer Signale.
Deaktivieren der automatischen Stromabschaltung	BLAU	Aktiviert	Deaktiviert die Einrichtung, die die Stromzufuhr nach 30 Sekunden Inaktivität abschaltet. Diese Einrichtung wird in jedem Fall automatisch deaktiviert, wenn die MIN-MAX-Aufzeichnung aktiviert wird.

Batterielebensdauer

Achtung

Um Fehlanzeigen zu vermeiden, die zu Stromschlägen oder Verletzungen führen können, muß die Batterie sofort ersetzt werden, wenn die Ladeanzeige () erscheint.

Tabelle 12 enthält Angaben zur Lebensdauer von Alkalibatterien. Die Batterielebensdauer kann durch folgende Maßnahmen optimiert werden:

- Wenn immer möglich die Funktion Transmittersimulation an Stelle von Stromausgabe einsetzen.
- Die Option Hintergrundbeleuchtung nicht verwenden.
- Die Option Automatische Stromabschaltung nicht deaktivieren.
- Das Meßgerät abschalten, wenn es nicht benutzt wird.

Tabelle 12. Typische Lebensdauer von Alkalibatterien


Meßgerätfunktion	Stunden
Meßfunktionen und Transmittersimulationsfunktion	80
Stromausgabefunktion 12 mA - 500Ω	12

Verwendung des Holsters

Das Meßgerät wird mit einer ansteckbaren Halterung geliefert, die Erschütterungen absorbiert und das Gerät schützt. Das Meßgerät kann auch mit der Vorderseite nach unten in die Halterung eingelegt werden, so daß die Anzeige beim Herumtragen des Meßgeräts geschützt ist.

Vorsicht

Damit die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden, sollte sich das Gerät jederzeit im Holster befinden.

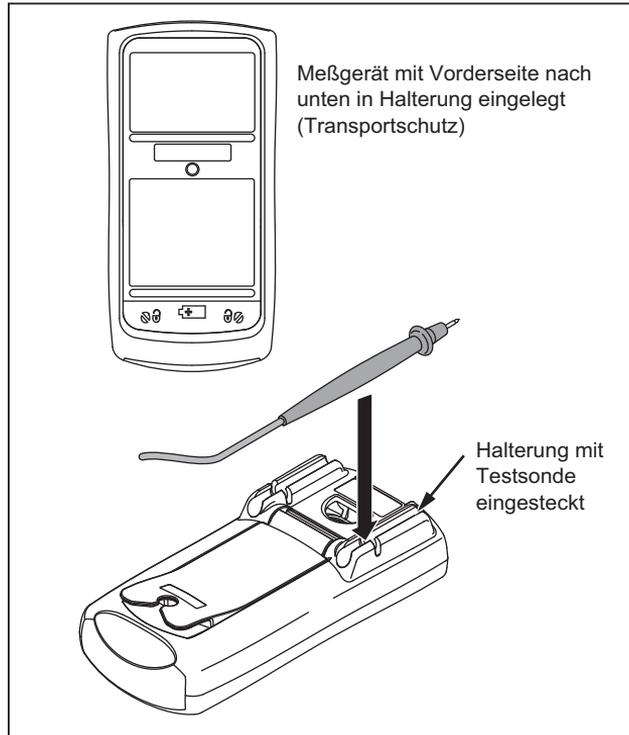

eg009f.eps

Abbildung 9. Halterung

Unterhalt und Pflege

Dieser Abschnitt enthält die für Unterhalt und Pflege wichtigsten Prozeduren. Reparatur-, Kalibrierungs- und Service-Aspekte sind in diesem Handbuch nicht abgedeckt; Arbeiten dieser Art müssen immer von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Fragen zu Wartungsprozeduren, die in diesem Handbuch nicht beschrieben werden, können vom Fluke-Servicezentrum beantwortet werden.

Allgemeines

Das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem angefeuchteten weichen Gewebe und Reinigungsmittel abwischen - keine Lösungs- oder Abreibemittel einsetzen.

Kalibrierung

Das Meßgerät einmal pro Jahr zwecks Leistungsüberprüfung kalibrieren lassen. Anleitung dazu kann von Fluke-Servicezentrum angefordert werden.

Ersetzen der Batterie

⚠️ ⚠️ Warnung


Zur Vorbeugung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung die Messleitungen vom Messgerät trennen.
- Vor Verwendung des Messgeräts sicherstellen, dass die Batteriefachabdeckung geschlossen und verriegelt ist.

Vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung die Messleitungen vom Messgerät trennen.

Abbildung 10 beachten. Eine 9-V-Alkalibatterie verwenden und wie folgt vorgehen:

1. Testleiter abnehmen und Drehknopf auf Position OFF drehen.
2. Die beiden Batteriefachschaubenen mit einem flachen Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehen, so daß die Schraubenschlitze parallel zu den Schlitzen der im Gehäuse eingelassenen Schraubenabbildungen sind.
3. Die Batteriefachabdeckung abnehmen.

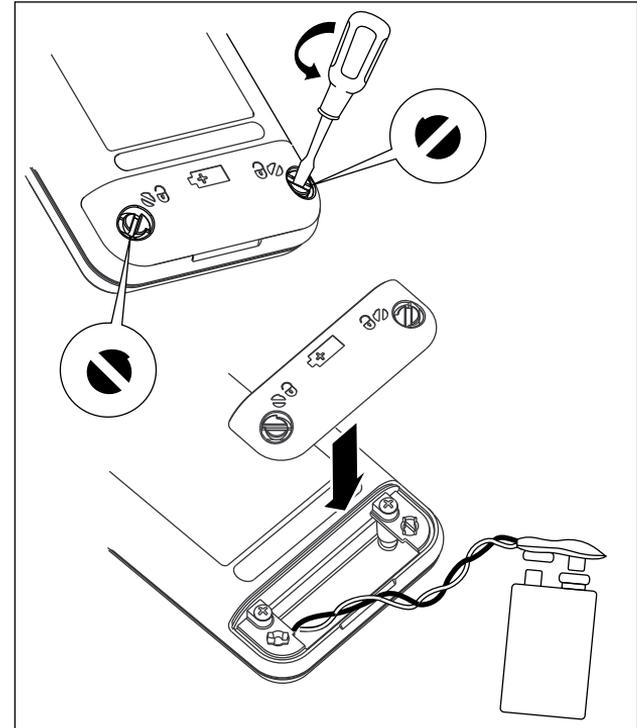

ee007f.eps

Abbildung 10. Ersetzen der Batterie

Ersetzen einer Sicherung

Warnung

Zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden am Meßgerät nur Sicherungen des vorgeschriebenen Typs 440 mA 1000V - flinke Sicherung (Fluke-Bestellnummer 943121) einsetzen.

Beide stromführenden Eingänge sind mit separaten 0,44A-Sicherungen gesichert. Um festzustellen, ob eine der beiden Sicherungen durchgebrannt ist, wie folgt vorgehen:

1. Den Drehknopf auf Position mA A  drehen.
2. Den schwarzen Testleiter am Anschluß COM und den roten Testleiter am Anschluß \sphericalangle A einstecken.
3. Den Widerstand zwischen den beiden Testleitern mit einem Widerstandsmesser messen. Beträgt der Widerstand ungefähr 1Ω , ist die Sicherung gut. Ein offener Stromkreis deutet auf eine durchgebrannte Sicherung.
4. Den roten Testleiter am Anschluß \equiv mA einstecken.
5. Den Widerstand zwischen den beiden Testleitern mit einem Widerstandsmesser messen. Beträgt der Widerstand ungefähr 14Ω , ist die Sicherung gut. Ein offener Stromkreis deutet auf eine durchgebrannte Sicherung.


Um eine durchgebrannte Sicherung zu ersetzen, wie folgt vorgehen (Abbildung 11 beachten):

1. Testleiter abnehmen und Drehknopf auf Position OFF drehen.
2. Die Batteriefachabdeckung abnehmen.
3. Die drei Sechskantschrauben (Sternschrauben) auf der Geräteunterseite lösen und herausnehmen, und dann das Messgerät mit der Vorderseite nach oben ablegen.
4. Den unteren Teil der Vorderseite (unterhalb der Meßgerätanschlüsse) vorsichtig anheben, so daß die Vorderseitenabdeckung aus den Verriegelungen am Gehäuse herausspringt.
5. Die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung des vorgeschriebenen Typs 440 mA 1000V, flinke Sicherung, Fluke-Bestellnummer 943121 ersetzen. Beide Sicherungen sind vom gleichen Typ.
6. Sicherstellen, daß der Drehknopf auf Position OFF steht.
7. Die Vorderseitenabdeckung auf das Gehäuse setzen und vorsichtig zusammenschieben, so daß die beiden Verriegelungen (siehe ①) einrasten. Prüfen, ob die Gehäusedichtung gut sitzt.
8. Die drei Kreuzschlitzschrauben wieder installieren.
9. Die Batteriefachabdeckung wieder festschrauben.

Wenn das Meßgerät nicht funktioniert

- Das Gehäuse auf sichtbare Schäden untersuchen. Wenn Schäden festgestellt werden, keine weiteren Versuche unternehmen und das zuständige Fluke-Servicezentrum kontaktieren.
- Batterie, Sicherungen und Testleiter überprüfen.
- In diesem Handbuch nachschlagen, um die Richtigkeit der verwendeten Anschlüsse und Drehknopfpositionen zu prüfen.

Wenn das Meßgerät weiterhin nicht funktioniert, das zuständige Fluke-Servicezentrum kontaktieren. Wenn das Gerät unter Garantie steht, wird es repariert oder ersetzt (Entscheidung von Fluke) und kostenlos zurückgesandt. Siehe Garantiebestimmungen am Anfang dieses Handbuchs. Wenn die Garantie abgelaufen ist, wird das Gerät unter Anwendung einer festen Gebühr repariert und zurückgesandt. Preise und Informationen sind beim zuständigen Fluke-Servicezentrum erhältlich.

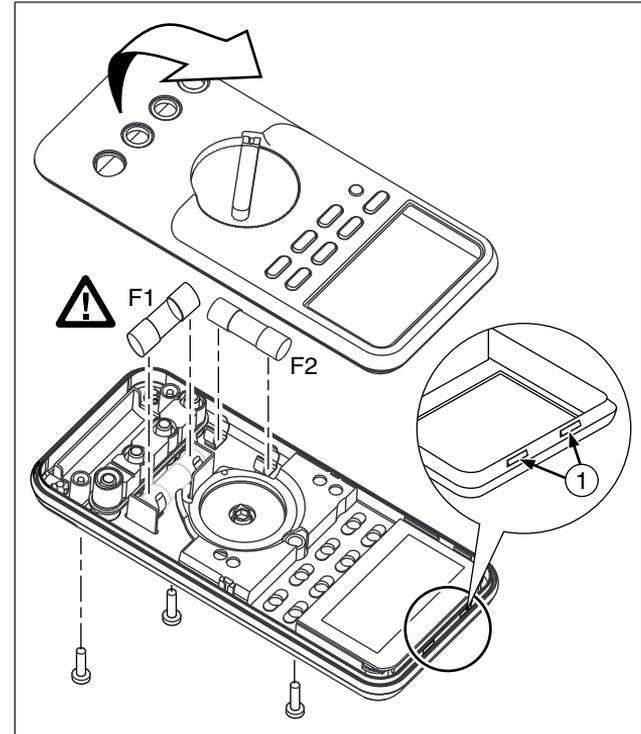

ee012f.eps

Abbildung 11. Ersetzen einer Sicherung

Ersatz- und Zubehörteile

⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden am Meßgerät nur Sicherungen des vorgeschriebenen Typs 440 mA 1000V - flinke Sicherung (Fluke-Bestellnummer 943121) einsetzen.

Hinweis

Für Service-Arbeiten am Meßgerät nur die hier vorgeschriebenen Ersatzteile verwenden.

Die Ersatzteile und einige Zubehörteile sind in Abbildung 12 dargestellt und in Tabelle 13 aufgelistet. Das Fluke-Zubehörangebot für digitale Multimeter umfaßt zahlreiche andere Produkte; Kataloge sind beim zuständigen Fluke-Fachhändler erhältlich.

Bei Fragen bezüglich Bestellung von Ersatz- und Zubehörteilen die Rufnummern und Adressen auf Seite 1 dieses Handbuchs verwenden.

Tabelle 13. Ersatzteile

Ersatz- oder Zubehörteil	Beschreibung	Bestell-/ Modell-Nr.	Anzahl
BT1	9-V-Batterie, IEC 6LR61	614487	1
MP103	Halterung, gelb	2074033	1
 F1, 2	Sicherung, 440 mA, 1000V - flinke Sicherung	943121	2
MP85	Vorderseitenabdeckung	619962	1
MP86	Gehäuse	619939	1
H2, 3, 4	Kreuzschlitzschrauben für Gehäuse	832246	3
MP89, 90	Rutschfeste Füße	824466	2
MP8	O-Ring für Meßgerätanschlüsse	831933	1
MP92	Batteriefachabdeckung	619947	1
H5, 6	Schrauben für Batteriefachabdeckung	948609	2
S1	Tastenfeld	646932	1
nicht abgebildet	Messleitungen	Variable ^[1]	1 (Satz von 2)
nicht abgebildet	Krokodilklemmen	Variable ^[1]	1 (Satz von 2)
nicht abgebildet	Industrie-Messleitungen (Satz)	Variable ^[1]	Option
nicht abgebildet	Schnellreferenz	4276679	-
nicht abgebildet	Bedienungshandbuch	Siehe Fluke Website	-
nicht abgebildet	Kalibrierhandbuch	Siehe Fluke Website	Option

[1] Weitere Informationen zu den in Ihrer Region erhältlichen Messleitungen und Krokodilklemmen erhalten Sie unter www.fluke.com.

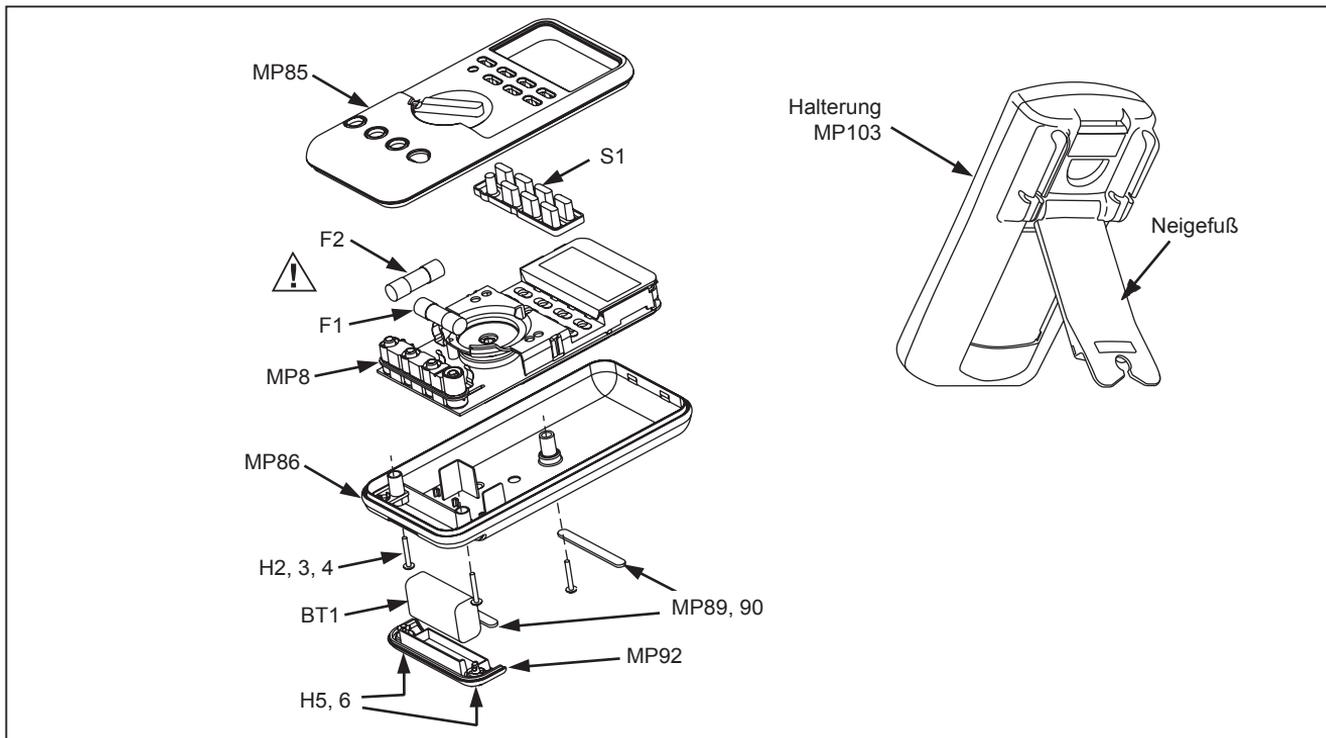


Abbildung 12. Ersatzteile

eg015c.eps

Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten, wenn nicht anders vermerkt, für den Temperaturbereich von +18°C bis +28°C.

Alle Spezifikationen setzen eine Aufwärmzeit von 5 Minuten voraus.

Das Standard-Spezifikationsintervall beträgt 1 Jahr.

Hinweis

“Anzahl” gibt an, um wieviel die niederwertigste Ziffer nach oben oder nach unten variieren kann.

Gleichspannungsmessung V

Bereich (V)	Auflösung	Genauigkeit, \pm (% Meßwert + Anzahl)
4,000	0,001V	0,1% + 1
40,00	0,01V	0,1% + 1
400,0	0,1V	0,1% + 1
1000	1V	0,1% + 1

Eingangsimpedanz: 10 M Ω (nominal), < 100 pF
Eigenschwingungsunterdrückungsrate: >60 dB bei 50 Hz oder 60 Hz
Gleichtaktunterdrückungsrate: >120 dB bei Gleichstrom, 50 Hz oder 60 Hz
Überspannungsschutz: 1000V

Gleichspannungsmessung mV

Bereich (mV)	Auflösung	Genauigkeit, \pm (% Meßwert + Anzahl)
400,0	0,1 mV	0,1% + 1

Wechselspannungsmessung V

Bereich (V)	Auflösung	Genauigkeit, \pm (% Meßwert + Anzahl)		
		50 Hz bis 60 Hz	45 Hz bis 200 Hz	200 Hz bis 500 Hz
400,0 mV	0,1 mV	0,7% + 4	1,2% + 4	7,0% + 4
4,000V	0,001V	0,7% + 2	1,2% + 4	7,0% + 4
40,00V	0,01V	0,7% + 2	1,2% + 4	7,0% + 4
400,0V	0,1V	0,7% + 2	1,2% + 4	7,0% + 4
1000V	1V	0,7% + 2	1,2% + 4	7,0% + 4

Spezifikationen gelten für 5-100% des Amplitudenbereichs

Wechselstromwandlung: eff.

Maximaler Scheitelfaktor: 3

Für nicht-sinusartige Wellenformen: \pm (2% Meßwert + 2% der Skala) addieren (typisch)

Eingangsimpedanz: 10 M Ω (nominal), < 100 pF, Wechselstrom-gekoppelt

Gleichtaktunterdrückungsrate: >60 dB bei Gleichstrom, 50 Hz oder 60 Hz

Wechselstrommessung

Bereich 45 Hz bis 2 kHz	Auflösung	Genauigkeit, \pm (% Meßwert + Anzahl)	Typische Bürdenspannung
1,000A (Hinweis)	0,001A	1% + 2	~1,5 V/A
<i>Hinweis: 440 mA kontinuierlich, 1A maximal 30 Sekunden an, 5 Minuten aus</i>			
<p><i>Spezifikationen gelten für 5-100% des Amplitudenbereichs</i> <i>Wechselstromwandlung: eff.</i> <i>Maximaler Scheitelfaktor: 3</i> <i>Für nicht-sinusartige Wellenformen: \pm(2% Meßwert + 2% der Skala) addieren (typisch)</i> <i>Überlastschutz 440 mA, 1000V flinke Sicherung</i></p>			

Gleichstrommessung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit, \pm (% Meßwert + Anzahl)	Bürdenspannung
30,000 mA	0,001 mA	0,05% + 2	14 mV/mA
1,000A (Hinweis)	0,001A	0,2% + 2	1,5 V/A
<i>Hinweis: 440 mA kontinuierlich, 1A maximal 30 Sekunden an, 5 Minuten aus</i>			
<i>Überlastschutz 440 mA, 1000V flinke Sicherung</i>			

Widerstandsmessung

Bereich	Auflösung	Stromstärke	Genauigkeit, \pm(% Meßwert + Anzahl)
400,0 Ω	0, 1 Ω	220 μ A	0,2% + 2
4,000 k Ω	0,001 k Ω	59 μ A	0,2% + 1
40,00 k Ω	0,01 k Ω	5,9 μ A	0,2% + 1
400,0 k Ω	0,1 k Ω	590 nA	0,2% + 1
4,000 M Ω	0,001 M Ω	220 nA	0,35% + 3
40,00 M Ω	0,01 M Ω	22 nA	2,5% + 3

Überlastschutz: 1000V
 Leerlaufspannung: <3,9V

Frequenzmeßgenauigkeit

Bereich	Auflösung	Genauigkeit, ±(% Meßwert + Anzahl)
199,99 Hz	0,01 Hz	0,005% + 1
1999,9 Hz	0,1 Hz	0,005% + 1
19,999 kHz	0,001 kHz	0,005% + 1

Anzeige wird bei einer Frequenz >10 Hz 3mal pro Sekunde aktualisiert

Frequenzmeßempfindlichkeit

Eingangsbereich	Minimale Empfindlichkeit (eff. Sinuswelle) 5 Hz bis 5 kHz*
1 V	0.1 V
4 V	1 V
40 V	3 V
400 V	30 V
1000 V	300 V

* Nutzbar bei reduzierter Empfindlichkeit auf 0,5 Hz und 20 kHz.

Diodentest und Kontinuitätstest

Diodentestanzeiger: Spannungsabfall: 0,2 mA nominal
Teststrom bei 0,6V: 2,4V Skalenendwert, Genauigkeit
 $\pm(2\% + 1)$

Kontinuitätstestanzeiger: hörbarer Dauerton bei
Testwiderstand $<100\Omega$

Leerlaufspannung: $<3,9V$

Kurzschlußstrom: 1,2 mA typisch

Überlastschutz: 1000V eff.

Gleichstromausgabe

Funktion Stromausgabe:

Spanne: 0 mA oder 4 mA bis 20 mA, mit Überbereich bis
24 mA

Genauigkeit: 0,05% der Spanne

Spannung: 12V bei einer Batteriespannung $>8,5V$

Funktion Transmittersimulation:

Spanne: 0 mA oder 4 mA bis 20 mA, mit Überbereich bis
24 mA

Genauigkeit: 0,05% der Spanne

Schleifenspannung: 24V nominal, 30V maximal, 15V
minimal

Spannung: 21V für 24V-Versorgung

Bürdenspannung: $<3V$

Allgemeine Spezifikationen

Maximalspannung zwischen Anschluß und Erde	1000V
Lagerungstemperatur	-40°C bis 60°C
Betriebstemperatur	-20°C bis 55°C
Betriebshöhenlage	maximal 2000 Meter
Temperaturkoeffizient	0,05 x spezifizierte Genauigkeit pro °C für Temperaturen <18°C oder >28°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 30°C, 75% bis 40°C, 45% bis 50°C und 35% bis 55°C
Erschütterung	Willkürlich MIL-PRF-28800F, 10 bis 500 Hz
Schock	1 m Fallversuch
Leistungsanforderungen	Eine 9-V-Batterie (IEC 6LR61)
Abmessungen	32 mm H x 87 mm B x 187 mm L (1,25 in H x 3,41 in B x 7,35 in L)
Mit Holster	52 mm H x 98 mm B x 201 mm L (2,06 in H x 3,86 in B x 7,93 in L)
Gewicht	369 g (13 oz)
Mit Holster	638 g (22,5 oz)

Sicherheit

Allgemein IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2

Messung..... IEC 61010-2-033: CAT III 1.000 V

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ungenauigkeit für alle ProcessMeter-Funktionen für Hochfrequenzfelder > 3 V/m ist nicht spezifiziert.

International IEC 61326-1: Tragbare elektromagnetische Umgebung: IEC 61326-2-2
CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A

Gruppe 1: Das Gerät verfügt über absichtlich erzeugte und/oder nutzt über Leiter eingekoppelte Hochfrequenzenergie, die für die internen Funktionen des Geräts selbst notwendig ist.

Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen, sowie für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, die elektromagnetische Kompatibilität in anderen Umgebungen sicherzustellen.

Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im häuslichen Bereich ausgelegt und bietet möglicherweise keinen angemessenen Schutz vor Funkempfang in solchen Umgebungen.

Korea (KCC)..... Geräte der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte)

Klasse A: Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden.

USA (FCC) 47 CFR 15 Teilabschnitt B. Dieses Gerät gilt nach Klausel 15.103 als ausgenommen.